


不具合調査シート

不具合調査(体育館・中央園路 エリア1)		調査日 2020年7月3日
写真番号	場所	内容
エリア1-1	園路中央	塔架台のクラック
エリア1-2	体育館南側	全景
エリア1-3	体育館東側	全景
エリア1-4	体育館東側	アスファルト舗装のひび割れ
エリア1-5	体育館玄関前	全景
エリア1-6	体育館北側	全景
エリア1-7	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ
エリア1-8	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ
エリア1-9	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み
エリア1-10	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み
エリア1-11	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み
エリア1-12	中央園路	全景
エリア1-13	中央園路	全景
エリア1-14	中央園路	舗装ブロック材の沈み込み
エリア1-15	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ
エリア1-16	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ
エリア1-17	中央園路	階段コンクリート既製品の割れ
エリア1-18	中央園路車道	全景
エリア1-19	体育館南側通路	全景
エリア1-20	体育館西側	全景
エリア1-21	体育館東側	全景
エリア1-22	体育館東側	浄化槽全景
エリア1-23	中央園路車道	縁石の壊れ
エリア1-24	中央園路入口	全景

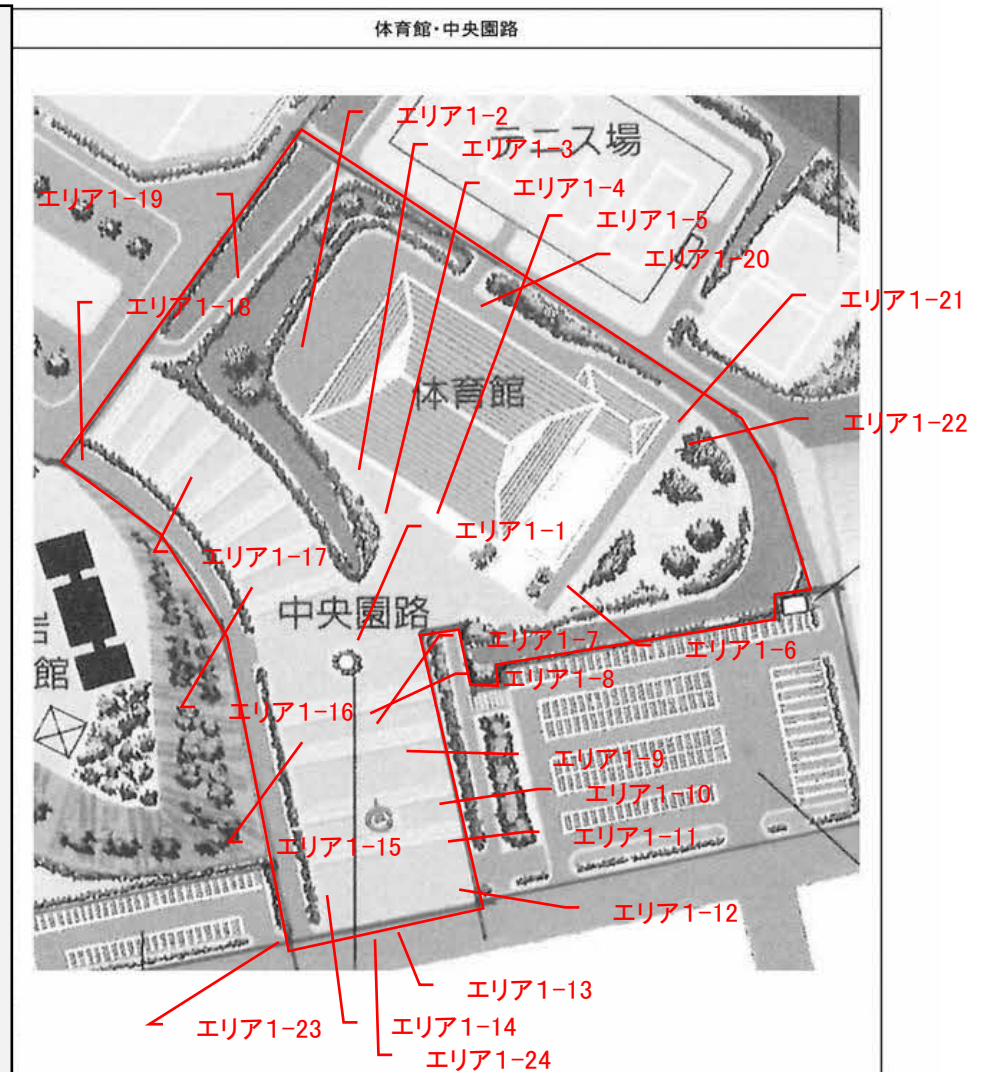

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-1		〈場所〉 園路中央 〈内容〉 塔架台のクラック 〈数量〉 9m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 49
エリア1-4		〈場所〉 体育館東側 〈内容〉 アスファルト舗装のひび割れ 〈数量〉 12m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 48
エリア1-7		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 不陸 7m2 踏板 18m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 70

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-8 -1		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-7に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 70
エリア1-8 -2		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-7に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 70
エリア1-9 -1		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み 〈数量〉 不陸 30m2 踏板 18m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 69

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-9 -2		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み 〈数量〉 1-9-11に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 69
エリア1-10 -1		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み 〈数量〉 不陸 17m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 68
エリア1-10 -2		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み 〈数量〉 不陸 2m2 踏板 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 67

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-11		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み 〈数量〉 不陸 17m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 66
エリア1-14		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 舗装ブロック材の沈み込み 〈数量〉 90 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 65
エリア1-15		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-9-1に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 69

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-16 -1		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 不陸 9m2 踏板 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 71
エリア1-16 -2		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-16-1に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 71
エリア1-16 -3		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 不陸 9m2 踏板 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 72

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-16 -4		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-16-3に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 72
エリア1-16 -5		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-16-3に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 72
エリア1-16 -6		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 不陸 14m2 踏板 18m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 73

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-16 -7		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-16-6に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 73
エリア1-16 -8		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-16-6に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 73
エリア1-16 -9		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 不陸 9m2 踏板 12m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 74

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-16 -10		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-16-9に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 74
エリア1-16 -11		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-16-9に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 74
エリア1-17 -1		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 不陸 9m2 踏板 6m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 75

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-17 -2		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-17-1に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 75
エリア1-17 -3		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-17-1に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 75
エリア1-17 -4		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 不陸 14m2 踏板 26m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 76

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-17 -5		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-17-4に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 76
エリア1-17 -6		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-17-4に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 76
エリア1-17 -7		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 不陸 5m2 踏板 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 77

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-17 -8		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-17-7に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 77
エリア1-17 -9		〈場所〉 中央園路 〈内容〉 階段コンクリート既製品の割れ 〈数量〉 1-17-7に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 77
エリア1-23		〈場所〉 中央園路車道 〈内容〉 縁石の壊れ 〈数量〉 3m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 78

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア1-25		〈場所〉 体育館南側 〈内容〉 擬木手摺の破損 〈数量〉 1m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 96
エリア2-2		〈場所〉 ゲートボール場東側通路 〈内容〉 コンクリート縁石の沈み込み 〈数量〉 3m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 9
エリア2-3		〈場所〉 ゲートボール場 〈内容〉 ベンチへの樹木被り 〈数量〉 32m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 10

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア2-5		〈場所〉 テニスコート器具庫 〈内容〉 窓ガラスのひび割れ鉄部の腐食 〈数量〉 1m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 1
エリア2-7		〈場所〉 テニスコート西側排水路 〈内容〉 側溝の雑草被り 〈数量〉 — 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 6
エリア2-8		〈場所〉 テニスコート南側 〈内容〉 フェンスの反り 〈数量〉 44m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 5

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア2-9 -1		〈場所〉 ゲートボール場東側通路 〈内容〉 アスファルト舗装の樹木根による不陸 〈数量〉 14m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 7,8
エリア2-9 -2		〈場所〉 ゲートボール場東側通路 〈内容〉 アスファルト舗装の樹木根による不陸 〈数量〉 14m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 7,8
エリア2-14		〈場所〉 テニス場器具庫 〈内容〉 鋼板屋根材の腐食 〈数量〉 10m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 2

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア2-18		〈場所〉 テニス場西側 〈内容〉 コンクリート擁壁の割れ、 塗装の剥がれ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 3
エリア2-20 -1		〈場所〉 テニス場西側 〈内容〉 コンクリート擁壁塗装の剥 がれ 〈数量〉 93m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 3
エリア2-20 -2		〈場所〉 テニス場西側 〈内容〉 コンクリート擁壁塗装の剥 がれ 〈数量〉 2-20-1に含む 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 3

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア2-21		〈場所〉 テニスコート南側 〈内容〉 コンクリート擁壁の割れ、 塗装の剥がれ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 4
エリア3-1		〈場所〉 多目的広場北東側通路 〈内容〉 アスファルト舗装のひび割れ 〈数量〉 76m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 36
エリア3-3		〈場所〉 多目的広場北西側通路 〈内容〉 アスファルト舗装のひび割れ 〈数量〉 51m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 40

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-5		〈場所〉 多目的広場南西側 〈内容〉 電源箱の倒れ 〈数量〉 1台 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 34
エリア3-6 -1		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 126m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア3-6 -2		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-6 -3		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア3-6 -4		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア3-6 -5		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-7		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 照明ポールの発錆 〈数量〉 4本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 42
エリア3-9-1		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア3-9-2		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-9 -3		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア3-14		〈場所〉 多目的広場 〈内容〉 コンクリート擁壁の傾斜 〈数量〉 5m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 35
エリア3-15		〈場所〉 多目的広場 〈内容〉 コンクリート擁壁の傾斜 〈数量〉 3-14に含む- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 35

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-18		〈場所〉 多目的広場北東側通路 〈内容〉 アスファルト舗装の樹木根によるひび割れ 〈数量〉 15m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 37
エリア3-19		〈場所〉 多目的広場北東側通路 〈内容〉 アスファルト舗装のひび割れ 〈数量〉 33m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 38
エリア3-20		〈場所〉 多目的広場北西側通路 〈内容〉 焼却炉屋根の欠損 〈数量〉 41m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 39

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-21		〈場所〉 多目的広場北西側通路 〈内容〉 アスファルト舗装の樹木根による不陸 〈数量〉 9m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 41
エリア3-25		〈場所〉 多目的広場南側 〈内容〉 バックステージ擁壁塗装の剥がれ 〈数量〉 55m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 33
エリア3-26 -1		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の沈下 〈数量〉 17m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 44

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-26 -2		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の沈下 〈数量〉 17m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 44
エリア3-27 -1		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア3-27 -2		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-27 -3		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア3-27 -4		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア3-27 -5		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア3-27 -6		〈場所〉 中央広場 〈内容〉 舗装ブロック材の樹木根による不陸 〈数量〉 9- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 43
エリア4-2		〈場所〉 ちびっこ広場東屋 〈内容〉 コンクリートブロック板の不陸 〈数量〉 14m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 32
エリア4-7		〈場所〉 野球場南側通路 〈内容〉 アスファルト舗装の樹木根によるひび割れ 〈数量〉 3m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 25

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア4-10		〈場所〉 野球場南側通路 〈内容〉 アスファルト舗装のひび割れ 〈数量〉 104m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 26
エリア4-11		〈場所〉 野球場南側通路 〈内容〉 アスファルト舗装端部の沈み込み 〈数量〉 56m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 28
エリア4-14 -1		〈場所〉 野球場西側通路 〈内容〉 アスファルト舗装のひび割れ 〈数量〉 120m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 29,30

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア4-14 -2		〈場所〉 野球場西側通路 〈内容〉 アスファルト舗装のひび割れ 〈数量〉 120m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 29,30
エリア4-18		〈場所〉 野球場1塁側ベンチ 〈内容〉 屋上塗装の剥がれ 〈数量〉 35m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 20
エリア4-19 -1		〈場所〉 野球場1塁側観覧席 〈内容〉 座席塩ビ材の割れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 19

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア4-19 -2		〈場所〉 野球場1塁側観覧席 〈内容〉 座席塩ビ材の割れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 19
エリア4-20		〈場所〉 ネット裏観覧席 〈内容〉 外装部のクラックや塗装の剥がれ 〈数量〉 76m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 13
エリア4-21		〈場所〉 ネット裏観覧席 〈内容〉 外装部塗装の剥がれ 〈数量〉 291m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 11,12,14

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア4-23		〈場所〉 野球場東側通路 〈内容〉 アスファルト舗装の沈み込み 〈数量〉 25m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 22
エリア4-24		〈場所〉 ネット裏観覧席3塁側 〈内容〉 コンクリート壁表面に鉄筋の錆 〈数量〉 1箇所 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 15
エリア4-26 -1		〈場所〉 ネット裏観覧席 〈内容〉 塗装の剥がれ 〈数量〉 4-21に含む- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 11,12,14

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア4-26 -2		〈場所〉 ネット裏観覧席 〈内容〉 塗装の剥がれ 〈数量〉 4-21に含む- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 11,12,14
エリア4-27 -1		〈場所〉 野球場3塁側観覧席 〈内容〉 座席塩ビ材の割れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 17
エリア4-27 -2		〈場所〉 野球場3塁側観覧席 〈内容〉 座席塩ビ材の割れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 17

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア4-28		〈場所〉 野球場3塁側ベンチ 〈内容〉 屋上塗装の剥がれ 〈数量〉 35m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 18
エリア4-32		〈場所〉 野球場3塁側 〈内容〉 間知ブロック積み擁壁の ずれ込み 〈数量〉 3m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 24
エリア4-34 -1		〈場所〉 野球場3塁側通路(サッ カー場側) 〈内容〉 擬木手摺の破損 〈数量〉 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 23,27,31

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア4-34 -2		〈場所〉 野球場3塁側通路(サッカー場側) 〈内容〉 擬木手摺の破損 〈数量〉 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 23,27,31
エリア4-34 -3		〈場所〉 野球場3塁側通路(サッカー場側) 〈内容〉 擬木手摺の破損 〈数量〉 6m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 23,27,31
エリア4-41 -1		〈場所〉 ネット裏観覧席 〈内容〉 電線むき出し(絶縁なし) 〈数量〉 2箇所 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 16

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア4-41 -2		〈場所〉 ネット裏観覧席 〈内容〉 電線むき出し(絶縁なし) 〈数量〉 2箇所 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 16
エリア4-42		〈場所〉 野球場1 塁側フェンス手摺 〈内容〉 鋼材腐食 〈数量〉 3箇所 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 21
エリア5-3 -1		〈場所〉 平岩記念会館 〈内容〉 外灯ポール塗装の剥がれ 〈数量〉 4本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 93

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-3 -2		〈場所〉 平岩記念会館 〈内容〉 外灯ポール塗装の剥がれ 〈数量〉 4本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 93
エリア5-3 -3		〈場所〉 平岩記念会館 〈内容〉 外灯ポール塗装の剥がれ 〈数量〉 4本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 93
エリア5-3 -4		〈場所〉 平岩記念会館 〈内容〉 外灯ポール塗装の剥がれ 〈数量〉 4本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 93

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-6 -1		〈場所〉 平岩記念会館 〈内容〉 構内灯ポールの錆 〈数量〉 2本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 94
エリア5-6 -2		〈場所〉 平岩記念会館 〈内容〉 構内灯ポールの錆 〈数量〉 2本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 94
エリア5-9		〈場所〉 サッカー場西面 〈内容〉 側溝コンクリート蓋の割れ 〈数量〉 1枚 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 92

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-10 -1		〈場所〉 サッカー場西面 〈内容〉 外灯ポールの発錆 〈数量〉 2本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 90
エリア5-10 -2		〈場所〉 サッカー場西面 〈内容〉 外灯ポールの発錆 〈数量〉 2本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 90
エリア5-12 -1		〈場所〉 サッカー場東面 〈内容〉 外灯ポールの発錆 〈数量〉 2本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 89

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-12 -2		〈場所〉 サッカー場東面 〈内容〉 外灯ポールの発錆 〈数量〉 2本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 89
エリア5-13 -1		〈場所〉 サッカー場東面 〈内容〉 ネットフェンスのたわみ 〈数量〉 34m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 88
エリア5-13 -2		〈場所〉 サッカー場東面 〈内容〉 ネットフェンスのたわみ 〈数量〉 34m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 88

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-14 -1		〈場所〉 サッカー場東面 〈内容〉 舗装部分の沈下 〈数量〉 51m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 87
エリア5-14 -2		〈場所〉 サッカー場東面 〈内容〉 舗装部分の沈下 〈数量〉 51m² 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 87
エリア5-16		〈場所〉 サッカー場南面 〈内容〉 のり面側溝の底落ち 〈数量〉 1箇所 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 86

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-21 -1		〈場所〉 サッカー場南側広場 〈内容〉 西側側溝の落ち葉堆積 〈数量〉 53m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 85
エリア5-21 -2		〈場所〉 サッカー場南側広場 〈内容〉 西側側溝の落ち葉堆積 〈数量〉 53m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 85
エリア5-31 -1		〈場所〉 憩の森 〈内容〉 池棧橋床板の反りと釘頭の突出 〈数量〉 64m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 82

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-31 -2		〈場所〉 憩の森 〈内容〉 池棧橋床板の反りと釘頭の突出 〈数量〉 64m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 82
エリア5-33		〈場所〉 憩の森 〈内容〉 東屋化粧木材の破損 〈数量〉 1m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 83
エリア5-36		〈場所〉 憩の森 〈内容〉 水路コンクリートのひび割れ 〈数量〉 3m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 84

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-39 -1		〈場所〉 サッカー場 〈内容〉 座席塩ビ材の割れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 91
エリア5-39 -2		〈場所〉 サッカー場 〈内容〉 座席塩ビ材の割れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 91
エリア5-39 -3		〈場所〉 サッカー場 〈内容〉 座席塩ビ材の割れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 91

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア5-39 -4		〈場所〉 サッカー場 〈内容〉 座席塩ビ材の割れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 91
エリア5-40		〈場所〉 平岩記念会館 〈内容〉 ピット蓋の発錆 〈数量〉 2m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 95
エリア6-1		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 ピット蓋の錆による欠損 〈数量〉 2m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 50

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア6-2		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 照明ポールの発錆 〈数量〉 1本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 51
エリア6-3 -1		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 駐車ラインの摩耗 〈数量〉 1205m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 54
エリア6-3 -2		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 駐車ラインの摩耗 〈数量〉 1205m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 54


東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア6-4		〈場所〉 北側駐車場自転車置き場 〈内容〉 鋼材の発錆 〈数量〉 102m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 56
エリア6-5 -1		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 照明ポール塗装の劣化 〈数量〉 2本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 52,64
エリア6-5 -2		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 照明ポール塗装の劣化 〈数量〉 2本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 52,64

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

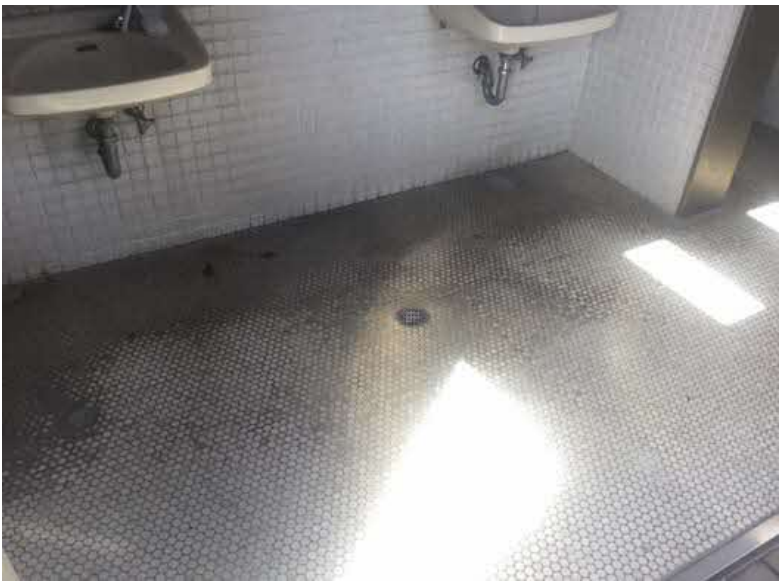写真番号	写真	コメント
エリア6-6		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 照明ポール塗装の劣化 〈数量〉 1本 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 53
エリア6-7		〈場所〉 北側駐車場トイレ 〈内容〉 タイル床の汚れ 〈数量〉 21m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 60
エリア6-9		〈場所〉 北側駐車場トイレ 〈内容〉 分電盤の発錆 〈数量〉 1面 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 61

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア6-10 -1		〈場所〉 北側駐車場トイレ 〈内容〉 便器の汚れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 62
エリア6-10 -2		〈場所〉 北側駐車場トイレ 〈内容〉 便器の汚れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 62
エリア6-10 -3		〈場所〉 北側駐車場トイレ 〈内容〉 便器の汚れ 〈数量〉 1式 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 62

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア6-11		〈場所〉 北側駐車場トイレ 〈内容〉 照明器具の発錆 〈数量〉 1台 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 63
エリア6-12		〈場所〉 南側駐車場 〈内容〉 分電盤塗装の摩耗 〈数量〉 2m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 79
エリア6-13		〈場所〉 南側駐車場 〈内容〉 駐車ラインの摩耗 〈数量〉 386m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 81

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア6-16		〈場所〉 南側駐車場 〈内容〉 駐車ラインの摩耗 〈数量〉 6-13に含む- 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 81
エリア6-17		〈場所〉 南側駐車場 〈内容〉 アスファルト舗装の沈下 〈数量〉 36m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 80
エリア6-20 -1		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 横断歩道のライン摩耗 〈数量〉 43m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 55

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア6-20 -2		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 横断歩道のライン摩耗 〈数量〉 43m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 55
エリア6-24		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 北側石積の目地割れ 〈数量〉 3m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 58
エリア6-25 -1		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 北側出入口石積の目地割れ 〈数量〉 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 57

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
エリア6-25 -2		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 北側出入口石積の目地割れ 〈数量〉 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 57
エリア6-26		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 北側出入口舗装材の沈下 〈数量〉 7m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 59
エリア6-27		〈場所〉 北側駐車場 〈内容〉 北側出入口石積の目地割れ 〈数量〉 2m 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 57

東伯総合公園

2020年9月14, 15日

写真番号	写真	コメント
配置-2,3		〈場所〉 構内舗装 〈内容〉 コンクリート舗装のひび割れ、傾斜 〈数量〉 85m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 45
配置-8		〈場所〉 構内舗装 〈内容〉 張石舗装の剥がれ 〈数量〉 1箇所 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 47
配置-9		〈場所〉 構内舗装 〈内容〉 コンクリート舗装のひび割れ、傾斜 〈数量〉 85m2 〈野帳番号 (現場位置番号代用)〉 46